




Ingenieurgeologie · Massenbewegungen · Hangrutschungen (Rutschen) · Hangrutschungen in den tertiären Gesteinen des Molassebeckens · Hangrutschung Heiligenberg

Hangrutschung Heiligenberg

Übersicht

Die Rutschung Heiligenberg liegt im Bereich der Gemeinde Heiligenberg im Bodenseekreis. Die Umgebung von Heiligenberg zeigt zwei sehr unterschiedliche Oberflächenformen. Die flach nach Norden geneigten Hochflächen vom Heiligenberg und Höchsten sind Relikt einer alten präquartären Landschaft und wurden von den älteren Gletschervorstößen nur sanft reliefiert. Noch heute erfolgt die Entwässerung von hier aus in Richtung Donau. Der Ortsteil der Altgemeinde Heiligenberg liegt direkt an dem ca. 300 m hohen Steilhang, der den Verlauf der jüngsten würmzeitlichen Gletscherausdehnung nachzeichnet. Dieser Gletschervorstoß war mit tiefgreifender Erosion und massiver Ausräumung zum Rhein hin gekoppelt. Der übersteilte Abhang war nach dem Rückzug des stützenden Eises instabil, was in der Folgezeit verstärkt zu großflächigen Rutschungen führte.

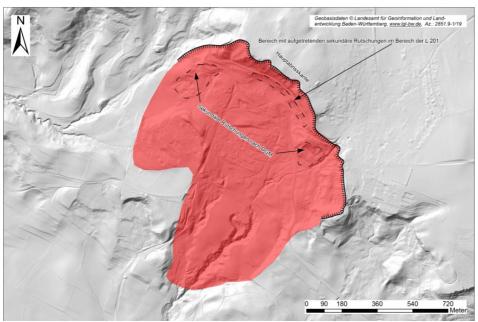

Digitales Geländemodell (DGM) mit der eingezeichneten Fläche der Rutschung Heiligenberg

Geologischer Überblick

Der Rutschhang befindet sich am Übergang des Bodenseebeckens zum Oberschwäbischen Hügelland und wird aus den Gesteinen der Oberen Süßwassermolasse (Sand- und Mergelgesteine) aufgebaut. Diese werden von Günz-Deckenschottern überlagert, welche hier nagelfluhartig verbacken vorliegen. Darüber liegen die glazialen Sedimente (Diamikte, Kiese, Sande und Feinsedimente) der Kißlegg-Subformation. Die geologischen Rahmenbedingungen aus gering durchlässigen Gesteinen der Oberen Süßwassermolasse im Liegenden und den überlagernden, geklüfteten und damit gut durchlässigen Nagelfluhbänken der Günz-Deckenschotter begünstigen die Entstehung von Quellaustritten und Vernässungszonen an diesen Hangbereichen. Die unterhalb gelegenen Hangbereiche werden verstärkt durchfeuchtet. Ein gehäuftes Auftreten von Rutschungen ist die Folge.

LGRBwissen




Übersichtsfoto des Bereichs der Rutschung Heiligenberg mit Hauptanriss (rot gestrichelt) und sichtbarem Rutschungsumriss (schwarz gestrichelt), Blick von Frickingen Richtung Heiligenberg

Jüngere sekundäre Rutschungen

Die Landesstraße L201 verbindet die Gemeinde Frickingen mit der Gemeinde Heiligenberg. Zwischen dem Ortsteil Steigen und der Altgemeinde Heiligenberg quert die L201 den gesamten Rutschhang unterhalb der Hauptabrisskante. Ober- und unterhalb der Landesstraße kam es aufgrund des übersteilten Hanges in den vergangenen Jahren immer wieder zu sekundären Rutschungen am Übergang der Günz-Deckenschotter zu den tieferliegenden, oberflächlich aufgewitterten Gesteinen der Oberen Süßwassermolasse.

In den niederschlagsreichen Wintermonaten 2010 und 2015 traten in den steilen Hängen im Umfeld der L201 mehrere sekundäre Rutschungen auf. Bei diesen handelte es sich in der Regel um flachgründige Translationsrutschungen, welche eine Gleitflächentiefe von bis zu zwei Meter aufwiesen. Die Hänge im Bereich des Rutschhangs und des Hauptabrisses der Rutschung Heiligenberg befinden sich in einem labilen Gleichgewicht. Die Hangneigung beträgt im Abrissbereich der Rutschung im Durchschnitt ca. 70° und im weiteren Unterhang ca. 6–8°. In vielen Bereichen gibt es Anzeichen für Hangkriechen. In den bewaldeten Hängen weisen zudem zahlreiche verkippte Bäume ("Betrunkener Wald" (Rutschung)) auf Bewegungen hin. Es ist davon auszugehen, dass die Lockergesteinsauflagen der labilen Hänge durch das aus den durchlässigen Günzschottern zutretende Wasser aufsättigten und schließlich abrutschten.

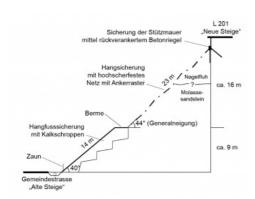

Schematischer Hangschnitt der Sicherungsmaßnahme der sekundären Rutschung von 2015

Die 2010 entstandenen Rutschungen wurden jeweils lokal durch die Auflage eines Stahldrahtgeflechts mit einer Systemvernagelung gesichert. Bei der 2015 gebildeten Rutschung blockierten abgerutschtes Hangmaterial sowie gekippte Bäume die unterliegende Gemeindestraße "Alte Steige", sodass diese gesperrt werden musste. Nach Abtrag der Rutschmasse mithilfe eines Schreitbaggers erfolgte die Sicherung mit zwei unterschiedlichen Konzepten. Im unteren Hangbereich wurde ein Fuß aus Kalkschroppen aufgebracht, der zum einen den Hangfuß stabilisiert, zum anderen aufgrund der guten Durchlässigkeit drainierend wirkt und eventuell zufließendes Hangwasser abführt. Die Aufstandsfläche des Kalkschroppenfußes wurde abgetreppt ausgeführt, um eine ausreichende Verzahnung mit dem Untergrund sicherzustellen. Im oberen Hangbereich erfolgte die Sicherung durch Auflage eines hochscherfesten Stahldrahtgeflechts mit einer untergelegten Erosionsschutzmatte aus Jute sowie mit einer Systemvernagelung und Randseilen.

Nachfolgend sind die wichtigsten Punkte der Rutschung Heiligenberg tabellarisch aufgelistet:





Stammdaten:

Objekt-ID	8121_Ru00001
Objektname	Rutschung Heiligenberg
Lokalität	Südwestlich der Ortslage von Heiligenberg
Gemeinde	Heiligenberg
Stadt-/Landkreis	Bodenseekreis
TK25-Nr.	8121
TK25-Name	Heiligenberg
Datengrundlage	GeoLa, DGM, LGRB-Gutachten
Lage-Bezugspunkt	Höchster Punkt der Abrisskante/Hangbewegung
Ostwert	522840
Nordwert	5296770
Koordinatenreferenzsystem	ETRS89/UTM32
Koordinatenfindung	Karte
Höhe [m ü. NHN]	760
Höhenermittlung	Karte

Allgemeine Fachdaten:

Entstehungszeitraum	unbekannt
Aktivität	unbekannt
Geländenutzung während der Entstehung	Wald, Grünland, Wohngebiet, Feldweg, Gemeindeweg, Landstraße
Schäden	Wald, Gemeindeweg, Landstraße (durch sekundäre Rutschungen)

Spezielle Fachdaten Massenbewegungen:





Primär-/Folgeereignis		Primärereignis	
Prozess der Hauptbewegung		Rutschprozess allgemein	
Max. Länge [m]		ca. 1220	
Max. Breite [m]		ca. 1100	
Fläche der Hangbewegung [m²]		ca. 1 320 000	
Max. Tiefe der Gleitfläche [m]		unbekannt (> 10)	
Durchschn. Tiefe der Gleitfläche [m]		unbekannt	
Fläche der Rutschmasse [m²]		ca. 1 165 000	
Kubatur der Rutschmasse [m³]		unbekannt	
Höchster Punkt der Abrisskante [m ü. NHN]		760	
Höchster Punkt der Rutschmasse [m ü. NHN]		670	
Max. Höhenunterschied zwischen Abrisskante und Rutschmassentop [m]		ca. 90	
Tiefster Punkt der Rutschmasse [m ü. NHN]		530	
Max. Höhenunterschied (H) zwischen höchstem und tiefstem Punkt der Rutschung [m]		ca. 230	
Exposition	[°]	225	
Durchschnittliche Hangneigung zwischen Abrisskante und Rutschmassenfuß [°]		11	
Hang- neigung [°]	Oben (zwischen Abrisskante und Rutschmassentop)	70	
	Mitte (oberer Teil der Rutschmasse)	6	
	Unten (unterer Teil der Rutschmasse)	8	
Ursache		geogen	
Auslöser		unbekannt	
Geologie		Stratigraphie	Petrographie
		Kißlegg-Sfm (qILK)	Kies, sandig
		Günz-Deckenschotter (qpODG)	Kies, sandig; Konglomerat
		Obere Süßwassermolasse (tOS)	Sandstein, Mergelstein
Gefahrenbeurteilung		geringe Gefahr	
Überwachungsmaßnahmen		nein	
Sicherungsmaßnahmen		teilweise Sicherungsmaßnahmen im Bereich der sekundären Rutschungen	
Sonstige Anmerkungen		flache Sekundärrutschungen	, Vernässungszonen, Quellen

Datenschutz

Cookie-Einstellungen

Barrierefreiheit





Baden-Württemberg REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG

Quell-URL (zuletzt geändert am 15.07.20 - 13:00):https://lgrbwissen.lgrb-

 $\underline{bw.de/ingenieurgeologie/massenbewegungen/hangrutschungen-rutschen/hangrutschungen-den-tertiaeren-gesteinen-desmolassebeckens/hangrutschung-heiligenberg}$